



Offizieller

Carly Diagnose Report

1 (F20, F21), Baujahr 2013

der Kategorie Kompaktklasse wurde am

29. Mai 2019


mit Carly diagnostiziert

Carly hat 21 Steuergeräte gefunden.
Es wurden 45 Fehler Codes identifiziert.
61 Infospeicher Einträge gefunden.



Motorsteuerung

Engine / Motor Fehler Code: CDA451 Fehler Erklärung: FlexRay, Botschaft (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, 49.0.2): fehlt Fehler Code: CDA452 Fehler Erklärung: FlexRay, Botschaft (Ist Kraft Zahnstange, 49.0.2): fehlt	X
---	----------

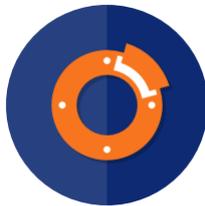

ABS/DSC/Bremse

Dynamische Stabilitäts Control / DSC Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
--	----------



Heizung/Klima

Air conditioning / Klimaanlage

Fehler Code: E71439

Fehler Erklärung: :Botschaft (0x3A0, Fahrzeugzustand): Ausfall. (OBD-relevant fuer Hybridfahrzeuge.) / Botschaft (STAT_DRUCK_KAELTE, 0x2D2, FA): DT_PSEN_RFCl invalid signal / K-CAN Botschaft (STAT_DRUCK_KAELTE, 0x2D2, FA): DT_PSEN_RFCl invalid signal

Fehler Code: E71448

Fehler Erklärung: :Botschaft (STAT_SENSOR_AUC, 0x2D0, FA): DT_SEN_AUC invalid signal / Botschaft (0x30B, Status Motor Start Auto): Ausfall / Signal (0x3FB) ungueltig empfangen: Status_Schubabschaltung_Antrieb / K-CAN Botschaft (STAT_SENSOR_AUC, 0x2D0, FA): DT_SEN_AUC invalid signal

X



Wegfahrsperre

Body Domain Controller

Fehler Code: 030351

Fehler Erklärung: :Schaltzentrum Lenksaeule (SZL) (LIN): Falsche Variante verbaut

Fehler Code: 030411

Fehler Erklärung: :Multifunktions-Lenkrad (MFL): Falsche Variante verbaut

Fehler Code: 804014

Fehler Erklärung: :Unbekannter KEY_ID / Versorgungsspannung Klemme 30L2 fehlt

Fehler Code: 80409C

Fehler Erklärung: :Bremslichtschalter (BLS): Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Plus / Bremslichtschalter BLS: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Batteriespannung

Fehler Code: 80415B

Fehler Erklärung: :Motorhaubenkontakt (MHK): Defekt oder Leitungsfehler / Motorhaubenkontakt (MHK): Kurzschluss nach Batteriespannung

Fehler Code: 804164

Fehler Erklärung: :Tuerkontakt Beifahrertuer: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Batteriespannung / Tuerkontakt Beifahrertuer: Leitungsunterbrechung oder defekt

Fehler Code: 804168

Fehler Erklärung: :Tuerkontakt Fahrertuer: Leitungsunterbrechung oder defekt / Tuerkontakt Fahrertuer: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Batteriespannung

Fehler Code: 804364

Fehler Erklärung: :Drucksensor: Leitungsbruch oder Kurzschluss nach Plus / Drucksensor: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Plus

Fehler Code: 80436E

Fehler Erklärung: :Kompressorkupplung: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Plus / Magnetkupplung oder Umschaltventil: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechung / Magnetkupplung oder Umschaltventil: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss nach Plus

Fehler Code: 804398

Fehler Erklärung: :AUC-Sensor: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechung



Audio/Navi/Kommunikation

Infotainment Fehler Code: E1C440 Fehler Erklärung: :ruecksetzen / Ueberwachungsschaltung hat Reset ausgelost	X
---	----------



Body

Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten Fehler Code: E59406 Fehler Erklärung: :CAN-Botschaft, Bedienung Taster Parken (OP_PUBU_PKG): Fehlt Fehler Code: E59449 Fehler Erklärung: :CAN-Botschaft, Status Qualifier Rear-View (ST_QU_RV): Fehlt Fehler Code: E59464 Fehler Erklärung: :CAN-Botschaft, Wegstrecke Fahrzeug (MILE_VEH): Fehlt	X
--	----------

Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik

Fehler Code: D01C0C

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Ist Kraft Zahnstange, ID: AVL_FORC_GRD) - Timeout

Fehler Code: D01B26

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Ist Position EPS, ID: AVL_PO_EPS) - Timeout

Fehler Code: D019BF

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) Sender: EPS - Timeout / Botschaftsfehler (Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) - Timeout

Fehler Code: D016A5

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Anzeige Checkcontrol Fahrdynamik 02, ID: DISP_CC_DRDY_02) - Timeout / Botschaftsfehler (Anzeige Checkcontrol Fahrdynamik 02, ID: DISP_CC_DRDY_02) Sender: EPS - Timeout

Fehler Code: D016DD

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Status Anzeige Fahrdynamik, ID: ST_DISP_DRDY) Sender: Kombi - Checksumme / Botschaftsfehler (Status Anzeige Fahrdynamik, ID: ST_DISP_DRDY) - Checksumme

Fehler Code: D015C4

Fehler Erklärung: :Botschaftsfehler (Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) - Timeout / Botschaftsfehler (Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) Sender: EPS - Timeout

X



Andere

Advanced Crash and Safety Management (ACSM)

Steuergeraet OK, kein Fehler Code



ICAM - Rundumsicht + Rückfahrkamera als Standalone System Fehler Code: CAAC0D Fehler Erklärung: :Signal (2FCh, ZV und Klappenzustand): Ungueltig / K-CAN ID 2FCh (ZV und Klappenzustand) / K-CAN ID 2FCh (ZV und Klappenzustand) Defaultfehler, dies ist kein TRSVC ECU Fehler	X
Central Gateway / zentrales Gateway Fehler Code: CD0420 Fehler Erklärung: :FlexRay-Controller Fehler / Fehler des Flexraykontroller auf Flexraybus	X
Fuelpump-Modul (E6/PL2) Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Getriebesteuerung /Transmission Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Automatik-Getriebesteuergeraet FPO ATCU Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Speech recognition / Spracherkennungs-system Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Hifi Amplifier / Verstaerker Fehler Code: B7F490 Fehler Erklärung: :Steuergeraet Reset / Interner Steuergeraetefehler Software	X
Active Sound Design M5 Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓
Gear switch / Gangschalter Steuergeraet OK, kein Fehler Code	✓

<p>Instrument cluster / Kombiinstrument</p> <p>Fehler Code: B7F655</p> <p>Fehler Erklärung: :Windschild Ueberstrom / Aussentemperatursensor hat einen Kurzschluss zur Versorgungsspannung</p> <p>Fehler Code: E11460</p> <p>Fehler Erklärung: :Botschaft (Daten Anzeige Getriebestrang, 0x3FD) fehlt, Empfaenger KOMBI, Sender EGS DKG</p> <p>Fehler Code: E11454</p> <p>Fehler Erklärung: :Botschaft (Rohdaten Tankfuellstand,0x349) fehlt,Empfaenger KOMBI, Sender JBE/REM/BDC / CAN ABSBCO Nachricht Geschwindigkeit_Motorrad_2010: CRC Fehler</p> <p>Fehler Code: B7F6A4</p> <p>Fehler Erklärung: :KOMBI: Kombi-Spannungsversorgung Kl. 30B ausgefallen</p> <p>Fehler Code: E114BE</p> <p>Fehler Erklärung: :Schnittstelle EGS (Daten Anzeige Getriebestrang, 0x3FD); Signal ungueltig</p> <p>Fehler Code: E1149E</p> <p>Fehler Erklärung: :Botschaft (Erkennung Verkehrszeichen, 0x287) fehlt, Empfaenger KOMBI, Sender KAFAS</p>	
<p>Advanced Telematic Module</p> <p>Steuergeraet OK, kein Fehler Code</p>	
<p>Central Control / Zentrale Bedieneinheit</p> <p>Steuergeraet OK, kein Fehler Code</p>	
<p>Driver seat /Sitz Fahrer Heck</p> <p>Steuergeraet OK, kein Fehler Code</p>	

Infospeicher

Diese Fehler liegen im Info-Speicher. Diese sind keine normalen Fahrzeug-Fehler, sondern eine Art Warnmeldung. Info Speicher Fehler sind generell nicht so kritisch wie normale Fehler, sollten aber dennoch beachtet werden.



ABS/DSC/Bremse

<p>Dynamische Stabilitäts Control / DSC</p> <p>Code: INFO 480AB5</p> <p>Erklärung: Verteilergetriebe Langzeitschutzfunktion vom LMV angefordert</p> <p>Code: INFO 4809C0</p> <p>Erklärung: Lokale Spannungsversorgung - Steuergeraete Reset</p>	i
--	----------



Heizung/Klima

<p>Air conditioning / Klimaanlage</p> <p>Code: INFO 078043</p> <p>Erklärung: LINIF_E_RESPONSE</p> <p>Code: INFO 078004</p> <p>Erklärung: NVM_E_INTEGRITY_FAILED</p>	i
--	----------



Wegfahrsperre

<p>Body Domain Controller</p> <p>Code: INFO 03001B</p> <p>Erklärung: FH FA: Reversierung im Emergency-Modus</p> <p>Code: INFO 400007</p> <p>Erklärung: DTC Inhibition Error 8</p> <p>Code: INFO 804029</p> <p>Erklärung: SEK Unterspannung Batterie</p> <p>Code: INFO 8041A6</p> <p>Erklärung: SPI Fehler Body - SPOC</p>	i
--	----------



Audio/Navi/Kommunikation

<p>Infotainment</p> <p>Code: INFO 100C05</p> <p>Erklärung: Reset: Ursache CHILD_DIED</p> <p>Code: INFO 100C06</p> <p>Erklärung: Reset: Ursache THREAD_WATCHDOG</p> <p>Code: INFO 101715</p> <p>Erklärung: Positionierung ueber 10 Minuten nicht moeglich</p>	i
---	----------



Body

Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten

Code: INFO 8032B5

Erklärung: Ultraschallsensor hinten Aussen links: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 8032C5

Erklärung: Ultraschallsensor hinten Mitte rechts: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 8032CD

Erklärung: Ultraschallsensor hinten Aussen rechts: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 8032DD

Erklärung: Ultraschallsensor vorn Mitte links: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 8032E5

Erklärung: Ultraschallsensor vorn Mitte rechts: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 8032ED

Erklärung: Ultraschallsensor vorn Aussen rechts: Akustische oder elektromagnetische Stoerung

Code: INFO 804824

Erklärung: Puffer fuer ausgehende Fehlermeldungen ist voll

Code: INFO 804825

Erklärung: Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden

Code: INFO 8049FF

Erklärung: CANIF_E_STOPPED

Code: INFO E59467

Erklärung: CAN-Botschaft, ZV und Klappenzustand (STAT_ZV_KLAPPEN): Ungueltige Signale

i

Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik

Code: INFO 4827F9

Erklärung: QDM-SKR - Korrekturfaktor Radradius - Lernbedingung 2

Code: INFO 4827F8

Erklärung: QDM-SKR - Korrekturfaktor Radradius - Lernbedingung 1

Code: INFO 48274E

Erklärung: Autosar - StandardCore - Diagnosemaster - Warteschlange voll

Code: INFO 482656

Erklärung: Schwimmwinkelschaetzer - interne Degradation wegen SBS

Code: INFO 4827B3

Erklärung: Steuergeraet intern - Undervoltage at Terminal 30

i